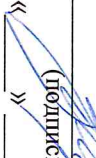


«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»
А.Е. Панов

«» (подпись, Ф.И.О.)
2022 г.

Организация-заказчик **ООО «Самарские коммунальные системы»**
ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКС-2023-В-3-388.16

Капитальный ремонт отмостки НСП № 104

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т. д.)

ИНВ.№ 6/н Местонахождение ОС: ул. Бакинская, 24

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	отмостка	разрушена	Разборка бетонной отмостки вручную толщина 100мм	м ² /м ³	33/3,3	НСП отдельно стоящее здание
2			Разборка щебеночного основания толщиной 100мм.	м ² /м ³	33/3,3	
3			Выемка грунта под песчано-щебеночное основание вручную на глубину до 100 мм,	м ² /м ³	33/3,3	
4			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100мм	м ³	3,3	Предусмотреть уклон отмостки 5-10°. Отметка верха отмостки д.б. выше уровня земли не более чем на 30мм. см.схему в Приложении №1
5			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 100мм, М600, фракцией 20-40	м ³	3,3	
6			Устройство цементобетонных покрытий однослойных М 200 средствами малой механизации толщиной 100мм.	м ²	33	

7			Нарезка компрессионных швов в бетоне и заполнение швов герметиком, с шагом 2,5м	п.м.	14	
8	мусор		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Инженер УКСиР

Куракина И.А.

Начальник участка ЦНС

Першин К.Г.