

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-95.2

Капитальный ремонт — замена оконных блоков на ПВХ в здании блока 12 КО.

Инв. № 374

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Чапаевская, 234

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Окна	Древесина расслаивается, расшатаны	Снятие деревянных оконных переплетов с двойным остеклением	м2	4	
2	Оконные коробки	Сгнили оконные коробки, древесина расслаивается	Демонтаж деревянных оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	
3	Отлива	Коррозия отливов	Разборка мелких покрытий из листовой стали, отливов	м.п.	3,6	
4	Подоконные доски	Трещины, древесина расслаивается	Снятие подоконных досок деревянных в здании	шт. / м2	23 / 454	
5			Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км	т	По расчёту	
6	Окна ПВХ		Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 1080х1380 мм (двустворчатых, 1-створка поворотно-откидная, 1-створка глухая)	шт./м2	1/1,5	
7			Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 830х1090 мм (двустворчатых, 1-створка поворотно-откидная, 1-створка глухая)	шт./м2	1/0,91	
8			Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 1070х1360 мм (двустворчатых, 1-створка поворотно-откидная, 1-створка глухая)	шт./м2	1/1,46	
9			Установка м.ск. лных сеток	шт./м2	3/1,76	

10	Подоконные доски		Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм, ^{загрущики - 6 шт.} подоконник	шт/м.п.	3/3	
11			Ремонт штукатурки конструкций оконных по камню, бетону (наружных)	м2	1,2	
13	Откосы		Облицовка внутренних оконных откосов пластиковыми панелями с обрамлением уголком ПВХ 40x40 мм- 11,1 п.м., 10x10 мм- 14,3 п.м.	м2	4,5	
14			Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2 проема	3,87	
20	Окно ПВХ		Демонтаж оконного блока из ПВХ (без вывоза)	шт./м2	1/1,7	
21	Подоконные доски		Снятие подоконных досок из ПВХ (без вывоза)	шт./м2	1/0,68	
22	Откосы		Разборка внутренних оконных откосов пластиковыми панелями (без вывоза)	м2	1,01	
23			Разборка оконных проемов в наружных стенах из откосной планки и водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (без вывоза)	м2 проема	1,7	
24			Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 1330x1280мм (двустворчатых, 1 створка - поворотно-откидная, 1 створка – глухая) с установкой москитной сетки – 1 шт./0,86 м2.	шт./м2	1/1,7	
25			Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500мм, ^{загрушки - 2 шт.} подоконник	м2/м	0,68/1,4	
26			Облицовка внутренних оконных откосов пластиковыми панелями с обрамлением уголком ПВХ 40x40 мм- 4 п.м.	м2	1,01	
27			Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием - (6/у)	м2 проема	1,7	

Начальник ГВС _____ / Т.А. Первова /

И.о. Начальника УОС ГВС _____ / Д.Г. Зобнин /


Ведущий инженер ОКР _____ / О.Н. Печенкина /

^{2023/16}
Замена оконных блоков на ПВХ в здании
КО ГРС. (инв. 374)

(снесены)



(операт.)

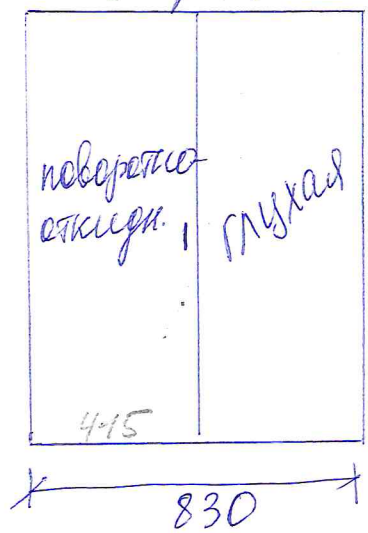

(инженер.)

